


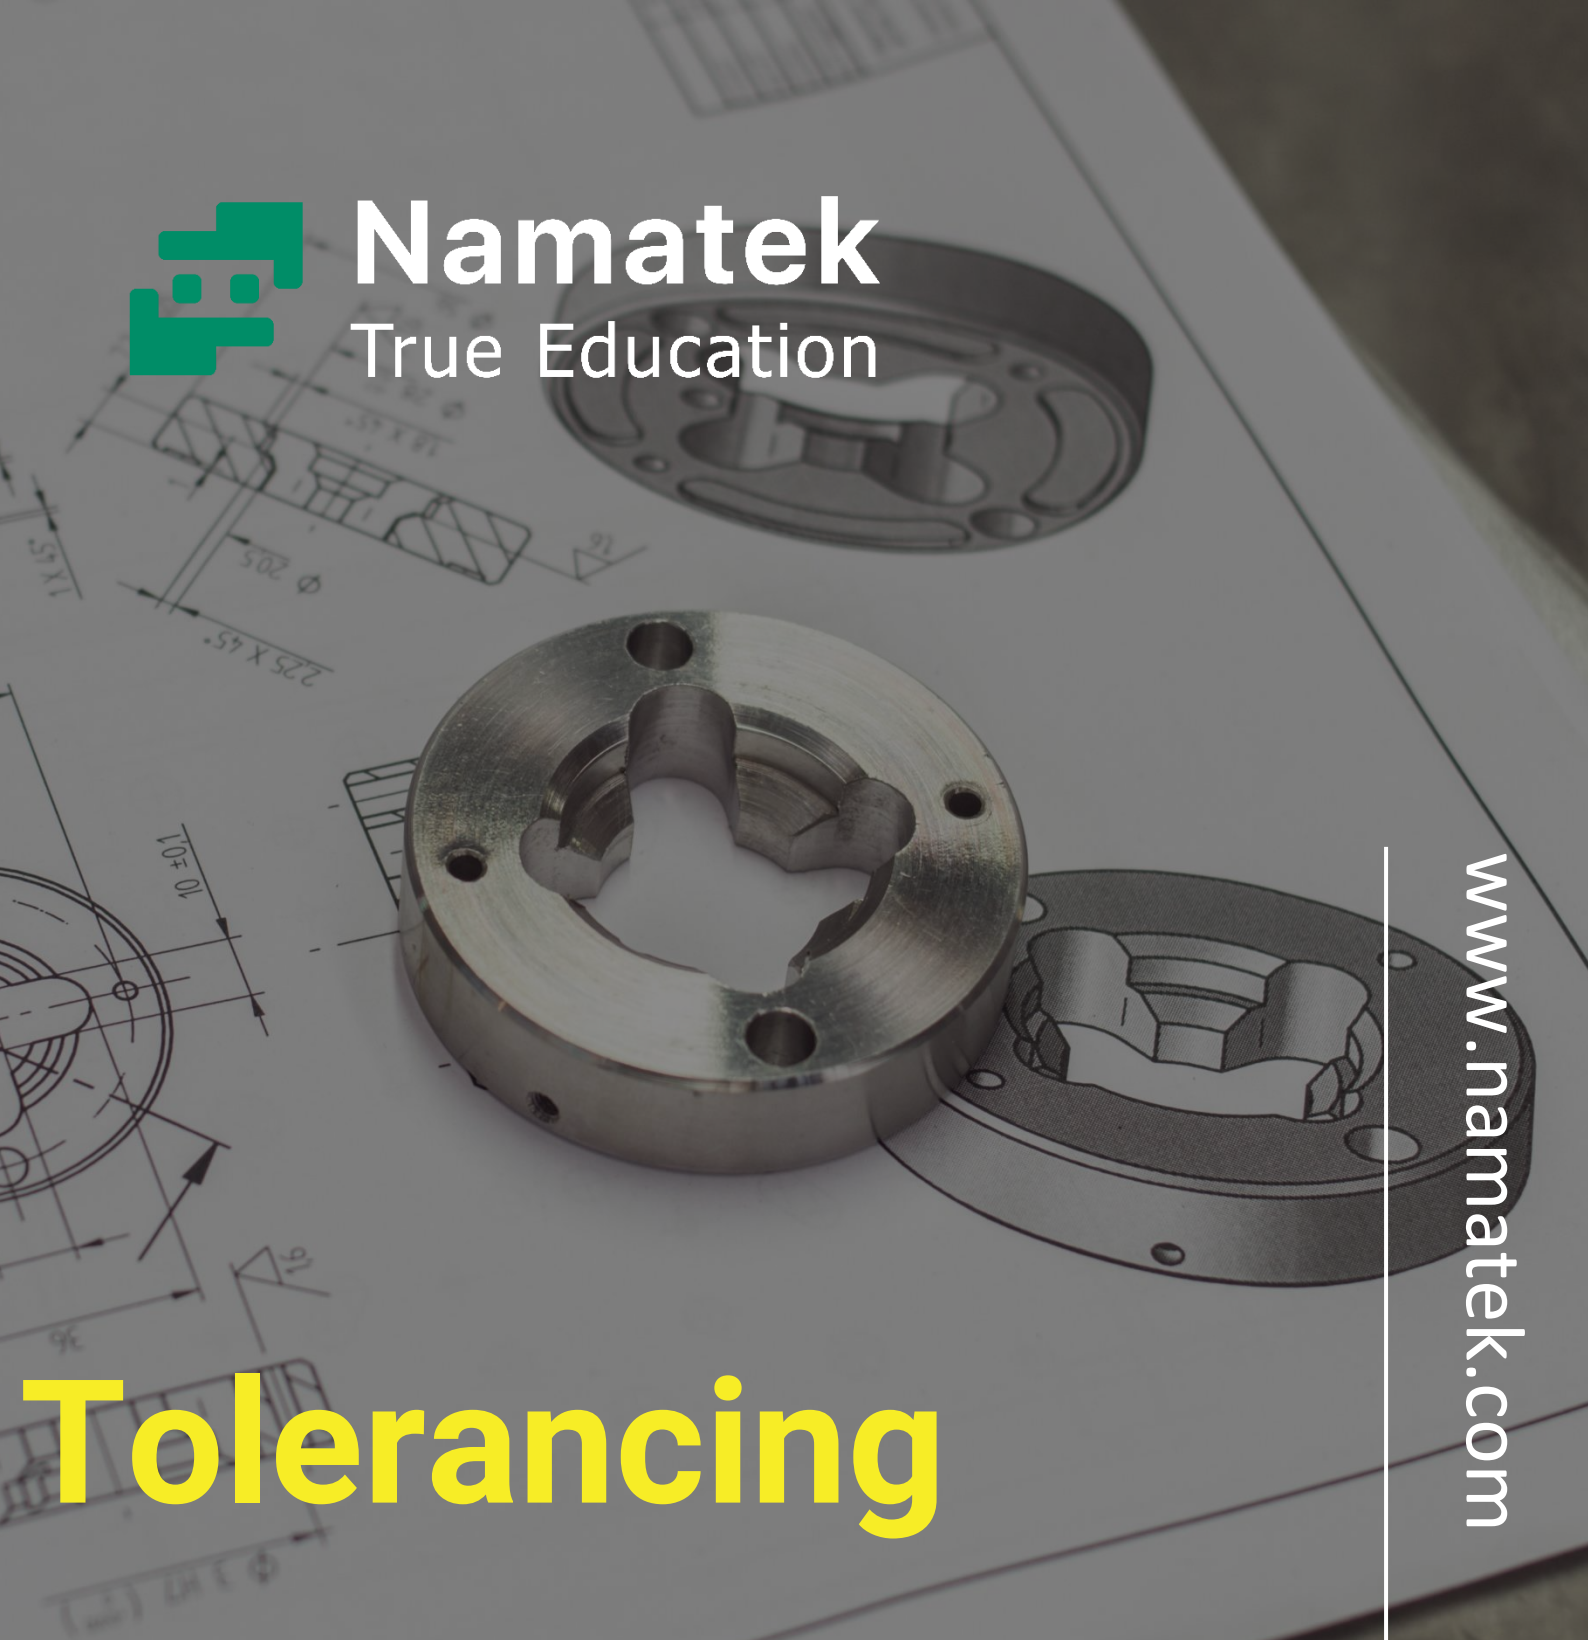

Namatek
True Education



www.namatek.com

Tolerancing

تلرانس گذاری


فهرست مطالب

۱. مشخصات هندسی محصول چیست؟
۲. تolerانس گذاری هندسی و ابعادی چیست؟
۳. تolerانس حدی (Limit Tolerance) چیست؟
۴. تعاریف و اصطلاحات مهم تolerانس گذاری
۵. استاندارد ملی آمریکا در تolerانس گذاری هندسی (GD&T)
۶. مشخصه قطعه چیست؟
۷. تolerانس فرم چیست؟ (Form Tolerance)
۸. تolerانس راستا چیست؟ (Orientation Tolerance)
۹. تolerانس مکان چیست؟ (Location Tolerance)

به عنوان یک مهندس ساخت و تولید، استفاده از تolerانس گذاری در نقشه‌های مهندسی بسیار اهمیت دارد. تolerانس گذاری به ما کمک می‌کند تا مطمئن شویم که قطعات تولیدشده دقیقاً به اندازه و شکل مورد نیاز هستند.

این کار باعث کاهش هدر رفت مواد و زمان تولید می‌شود و همچنین از این طریق اطمینان حاصل می‌شود که قطعات مونتاژ شده به درستی کار خواهند کرد. همچنین، استفاده از تolerانس گذاری می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت کمک کند.

مشخصات هندسی محصول چیست؟

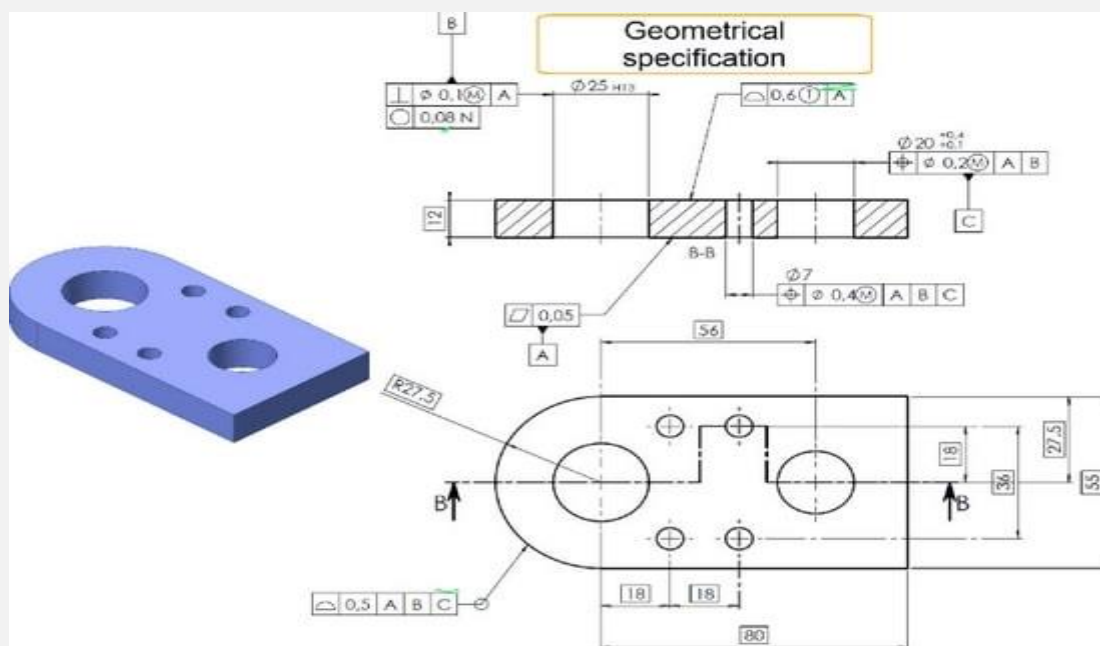

مشخصات هندسی محصول یا به صورت مخفف مهندسی (Geometrical Product Specification) (Product Specification) زبان علامتی بین‌المللی ای است که برای بیان تolerانس‌های نقشه‌های فنی به کار می‌رود. مهندسی در شماری از استانداردهای منتشرشده ایزو، سازمان بین‌المللی استانداردسازی، تعریف شده است.


تدوین استانداردهای مهندم برعهده کارگروه فنی ایزو کاف ۲۱۳ (ISO TC 213) است.

مهندم زیربنای تولید و تبادل بین المللی است به این معنا که نقشه ای که به این زبان در کشوری تهیه شده باشد در کشوری در سوی دیگر دنیا قابل فهم و قطعه آن قابل ساخت است، بی آنکه طراح و سازنده قطعه هیچ زبان مشترکی جز زبان مهندم داشته باشند.

مهندم روشی نسبتاً نو در مشخصه دهی نقشه‌ها است. این روش، توسعه طبیعی روش قدیمی‌تر بعدگذاری و تolerانس گذاری هندسی (GD&T) است و بنیان آن بر رفع ناطعیتی‌ها (Uncertainties) و وضع قوانین و معیارهایی برای مشخصات نقشه، متناسب با نیازهای فناوری‌های نو است. در حوزه مشخصات هندسی، این نظام تأکید دارد بر:


- مهار انحراف‌های درشت مشخصه‌ها (هر یک از اجزای هندسی قطعه، مثل یک سطح تخت یا یک سوراخ) با تolerانس گذاری اندازه ای و هندسی
- مهار انحراف‌های ریز آن‌ها با تعریف بافت سطح (زبری، موج داری، خواب) و نقایص سطح

تولانس گذاری هندسی و ابعادی چیست؟

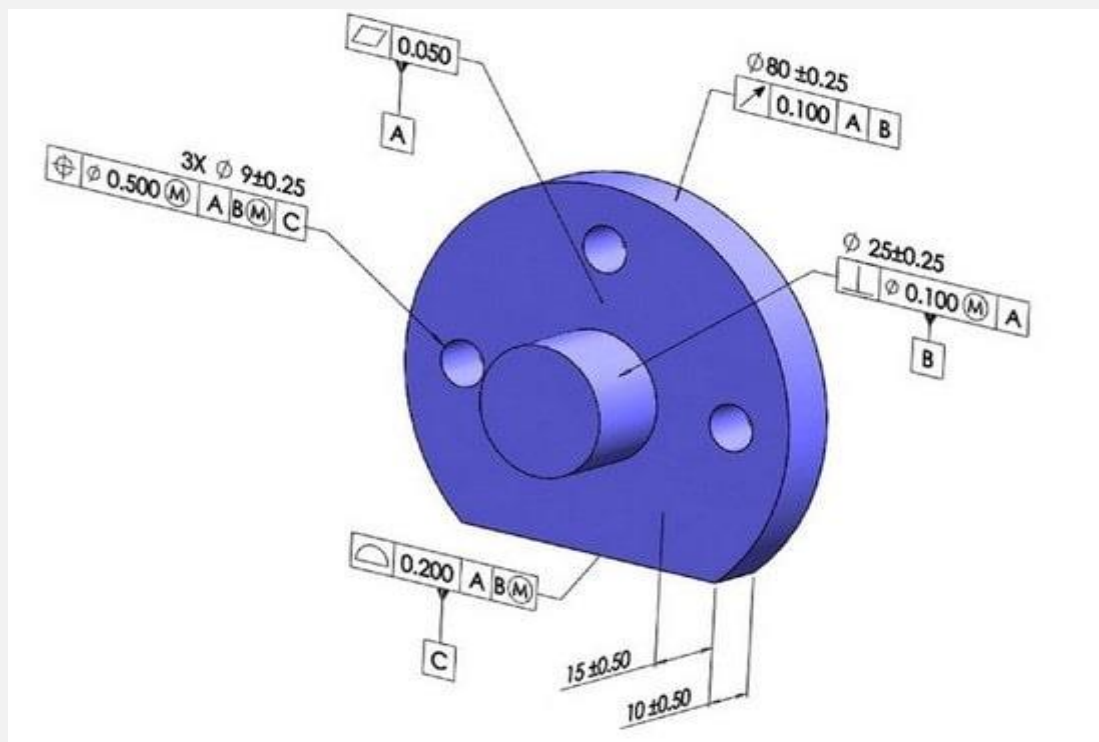

Geometrical Dimensioning and Tolerancing (GD&T) یا همان تولانس گذاری هندسی و ابعادی، نظامی برای تعریف و انتقال منظور طرح و تولانس های هندسی است که به مهندسان و سازندگان کمک می کند تا انحرافات در فرآیندهای تولید را به طور بهینه مهار کنند. آمریکا با استاندارد ASME Y14.5 بیشترین نقش را در توسعه این نظام دارد. این استاندارد، در کنار استانداردهای مهندم ایزو (ISO GPS)، طی چند دهه اخیر، یگانه مراجع موجود در جهان برای تولانس گذاری محصولات اند.

تولانس حدی (Limit Tolerance) چیست؟

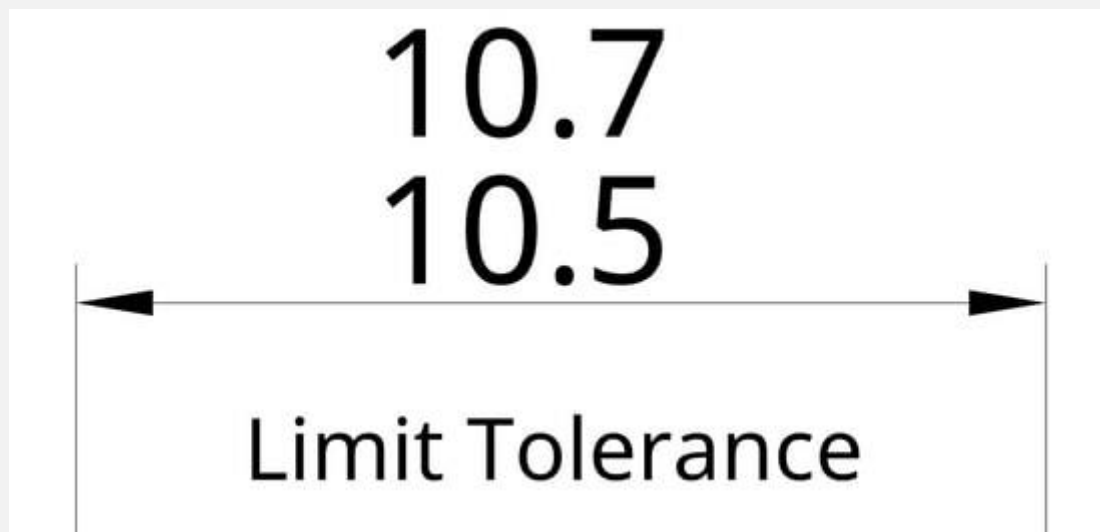

از اواخر سده ۱۷۰۰ تا اواخر دهه ۱۹۳۰ میلادی، یعنی در حدود یک و نیم قرن، نحوه ای از مشخصه دهی به نام تولانس گذاری حدی که با نام‌های دیگری مثل تولانس گذاری مختصاتی و تولانس گذاری \pm و تولانس گذاری ابعادی نیز مصطلح است، نظام مشخصه دهی حاکم بر نقشه‌های مهندسی بود.

تولانس گذاری حدی عبارت است از تولانس گذاری با استفاده از یک بُعد اسمی و درج حدود مجاز انحراف از آن مثلاً $(+0.1/-0.2/10)$ یا با استفاده از حدود مجاز بُعد (مثلاً $10.7/10.5/10$).

در این نظام، مشخصه‌های قطعه عموماً از طریق ابعاد خطی تولانس گذاری شده عمودبرهم و ابعاد زاویه ای تولانس گذاری شده تعیین مکان می‌شوند. سازمان‌های معتبر استانداردسازی ملی و بین‌المللی سال‌ها است که ادامه پشتیبانی از روش‌های تولانس گذاری حدی را ناممکن یافته‌اند.

چرا تolerانس ابعادی ناکافی است؟


ایزو از اوایل دهه نود میلادی مصمم شد که به طور کلی، جز در مورد مفهوم «اندازه»، پیشبرد نظام بعدگذاری و تolerانس گذاری خطی را متوقف سازد و در استانداردهای بعدی خود، از تolerانس گذاری مثبت/منفی در الزامهای کارکردی فاصله و شعاع و زاویه پشتیبانی نکند؛ زیرا به این نتیجه رسید که ایجاد معیارهای قانونی واضح برای مهار این مشخصه‌های قطعه با تolerانس گذاری \pm ناممکن است.

مهم‌ترین ایرادی که بر تolerانس گذاری حدی وارد است ابهام آمیز بودن آن است. ابهام در مشخصات، نقشه را دستخوش دگرخوانی و تفسیرهای چندگانه می‌کند که پیامد آن، نه فقط در مرحله طراحی، در ساخت و بازرسی کیفی قطعات نیز سبب ساز مشکلات می‌شود.

این مسئله هم اینکه در درون سازمان موجب سردرگمی خواهد شد و هم در فرآیند کار تأمین کنندگان و مشتریان تأثیرات سوء خواهد گذاشت. تعریف شفاف و قطعی مشخصات طرح در نقشه‌ها از آن جهت مهم است که داشتن درکی روشن از خواسته طراح موجب می‌شود که هم سازنده از عهده تنظیم و جاری سازی فرایند مناسب و درعین حال ارزان قیمت، برآید و هم اینکه مهندس کیفیت قادر به تدوین برنامه اندازه گیری ای خواهد شد که منتهی به تصمیمی اطمینان بخش در مورد تطابق محصول با مشخصات طراحی شود.

تعاریف و اصطلاحات مهم تیرانس گذاری

تعریف اندازه (Size)

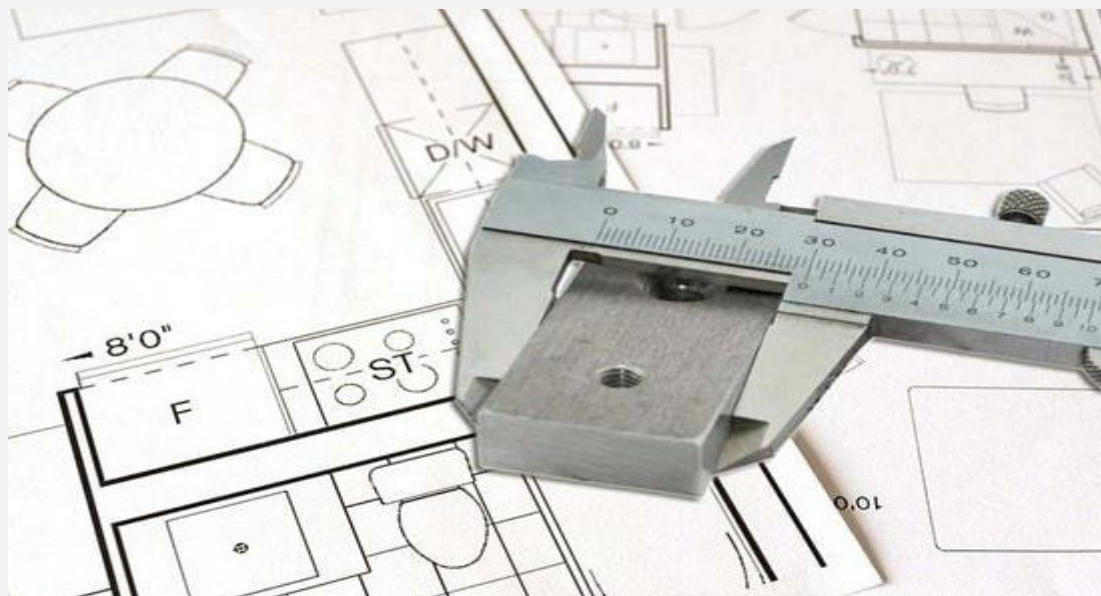


اندازه خصوصیت بُعدی مشخصه اندازه دار است.
مشخصه‌های اندازه دار متعارف عبارت اند از استوانه (مثل میله و سوراخ)،
پهنه (مثل تیغه و شیار)، گره، گوه، مخروط.
اندازه دو قسم است:

- اندازه خطی (مثل قطر میله یا سوراخ و پهنای تیغه یا شیار)
 - اندازه زاویه ای (مثل زاویه گوه و مخروط)
- قطعه کار تولیدشده انحرافاتی از فرم هندسی ایده‌آل نشان می‌دهند. مقدار واقعی اندازه یک مشخصه اندازه‌دار به انحرافات فرم و نوع خاص اندازه به‌کاررفته بستگی دارد.
- نوع اندازه ای که باید برای یک مشخصه اندازه دار به کار رود به عملکرد قطعه کار بستگی دارد. ایزو ۱۴۴۰۵ تعاریف متعددی از اندازه را، متناسب با کارکردهای مختلف، استاندارد کرده است.

تعریف پیش فرض اندازه در استاندارد ایزو، اندازه دونقطه ای است.


تولرانس هندسی (Geometrical Tolerance)

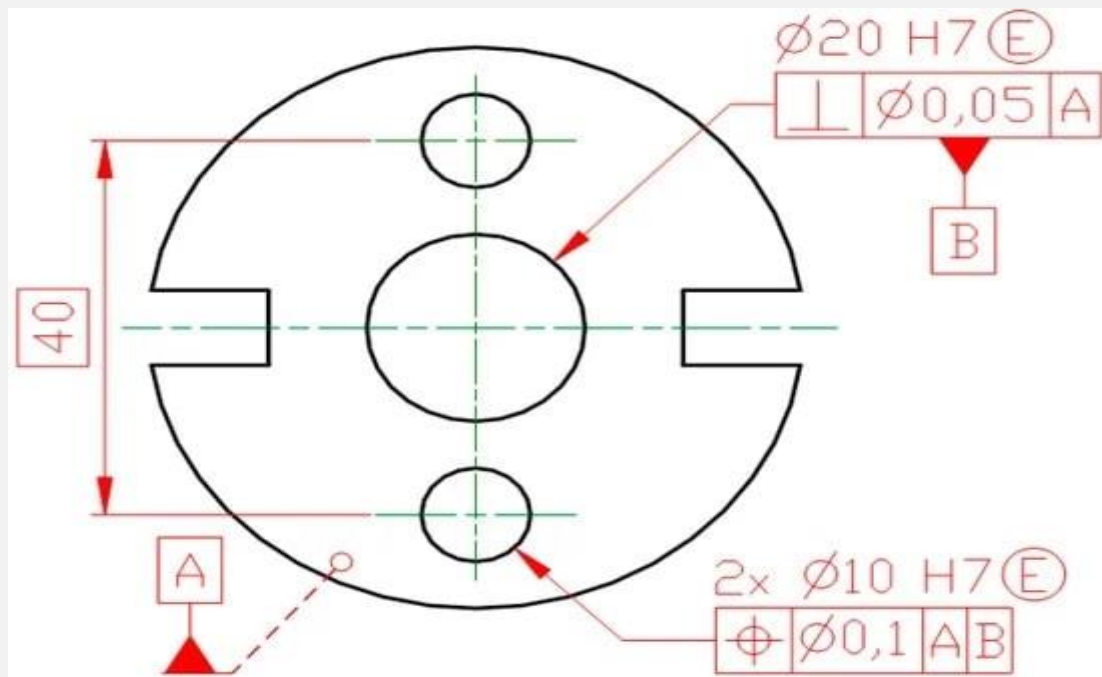

تولرانس هندسی حد مجاز انحراف هندسی مشخصه از تعریف اسمی اش است. انحراف‌های هندسی در استاندارد ایزو ۱۱۰۱ در ۱۴ نوع شناسایی شده اند که در ۴ طبقه جای می‌گیرند.


طبقه	علامت	معنی	توضیح
فرم (Form)		راستی (Straightness)	مشخصه مهاري (Toleranced feature) اسمي خطي راست است
		تختي (Flatness)	مشخصه مهاري اسمي سطحي تخت است
		گردی (Roundness)	مشخصه مهاري اسمي خطي دایره ای است
		استوانگی (Cylindricity)	مشخصه مهاري اسمي سطحي استوانه ای است
		پروفیل سطح (Surface profile)	تولرانی با این علامت و بدون ارجاع به مبنا تولرانس فرم محسوب می شود مشخصه مهاري اسمي سطح است
		پروفیل خط (Line profile)	تولرانی با این علامت و بدون ارجاع به مبنا تولرانس فرم محسوب می شود مشخصه مهاري اسمي خط است
راستا (Orientation)		توازی (Parallelism)	مشخصه مهاري اسمي سطحي تخت یا خطي راست است
		تعامد (Perpendicularity)	مشخصه مهاري اسمي سطحي تخت یا خطي راست است
		زاویه داری (Angularity)	مشخصه مهاري اسمي سطحي تخت یا خطي راست است
		پروفیل سطح (Surface profile)	تولرانی با این علامت و با ارجاع به مبنا(ها)یی که فقط درجات آزادی دورانی را قفل می کنند تولرانس راستا محسوب می شود. مشخصه مهاري اسمي سطح است
		پروفیل خط (Line profile)	تولرانی با این علامت و با ارجاع به مبنا(ها)یی که فقط درجات آزادی دورانی را قفل می کنند تولرانس راستا محسوب می شود. مشخصه مهاري اسمي خط است
مکان (Location)		موقعیت (Position)	مشخصه مهاري اسمي سطحي تخت یا خطي راست یا یک نقطه است
		هم محوری (Coaxiality)	مشخصه مهاري اسمي خطي راست است
		هم مرکزی (Concentricity)	مشخصه مهاري اسمي یک نقطه است
		تقارن (Symmetry)	مشخصه مهاري اسمي سطحي تخت یا خطي راست یا یک نقطه است
		پروفیل سطح (Surface profile)	تولرانی با این علامت و با ارجاع به مبنا(ها)یی که درجات آزادی انتقالی و دورانی را قفل می کنند تولرانس مکان محسوب می شود. مشخصه مهاري اسمي سطح است
		پروفیل خط (Line profile)	تولرانی با این علامت و با ارجاع به مبنا(ها)یی که درجات آزادی انتقالی و دورانی را قفل می کنند تولرانس مکان محسوب می شود. مشخصه مهاري اسمي خط است
لنگی (Run-out)		لنگی کل (Total run-out)	مشخصه مهاري اسمي استوانه یا سطح تخت است
		لنگی دایره ای (Circular run-out)	مشخصه مهاري اسمي مجموعه ای از دایره هاست

ناحیه تولرانسی (Tolerance Zone)

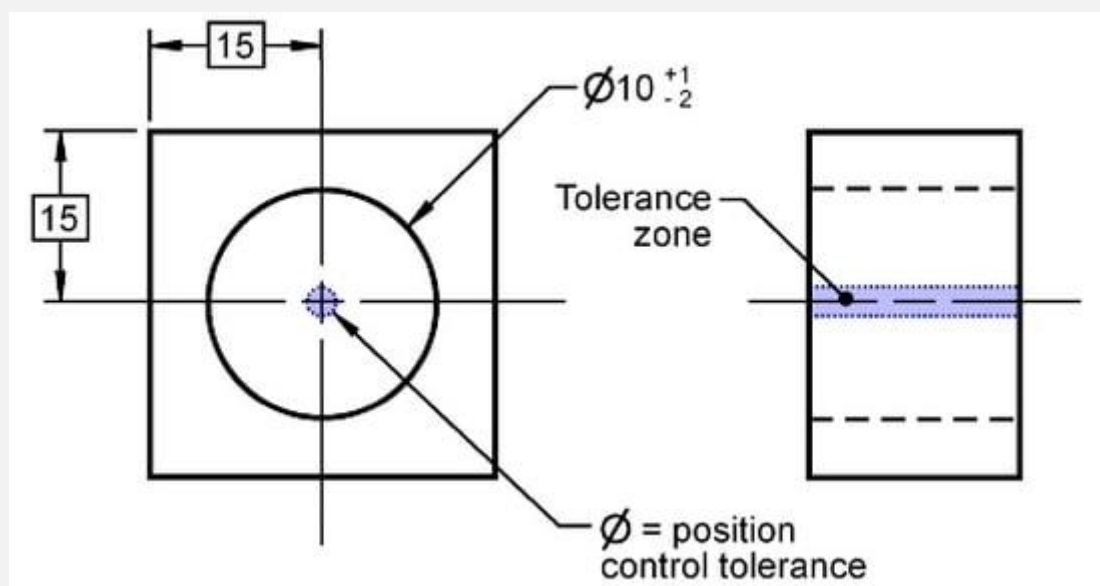

اساس تolerانس‌های هندسی بر ناحیه‌های تolerانسی است. برای مشخصه‌های قطعه و مکان و راستای نسبی آن‌ها ناحیه‌های تolerانسی ای تعریف می‌کنیم که آن مشخصه‌ها باید در درون آن‌ها ساکن باشند و آن ناحیه‌های تolerانسی را به بعضی مشخصه‌های دیگر قطعه (مبناها) پیوند می‌دهیم. به این ترتیب، مهار هندسی قطعه را به دقت در دست می‌گیریم.

بُعد نظری مطلق (Theoretical Exact Dimension)

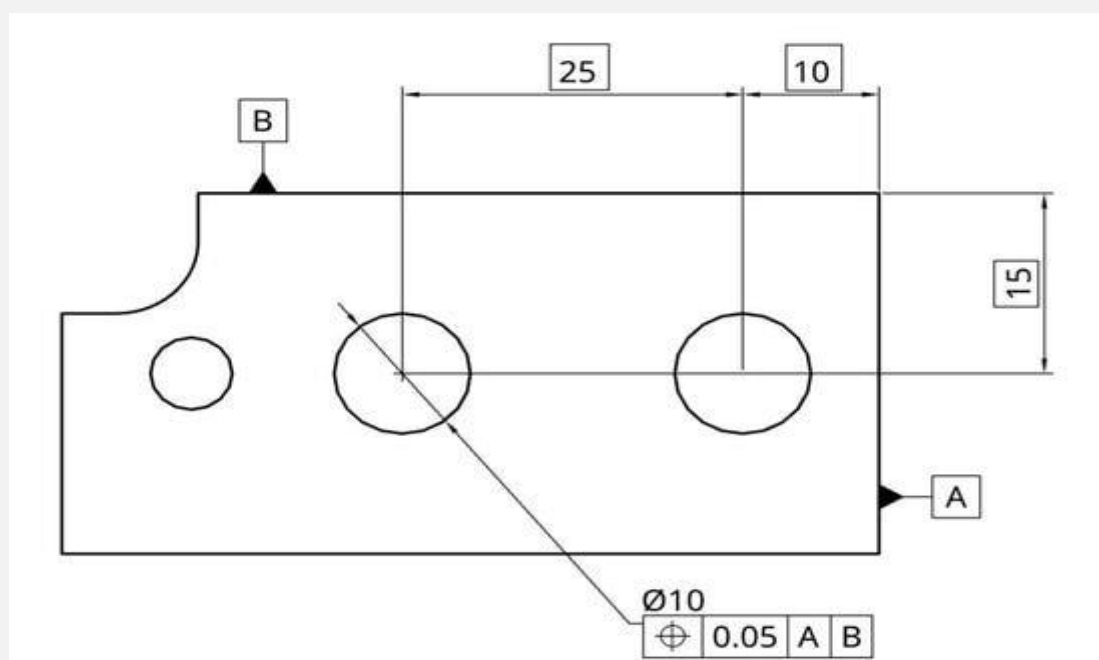


مبنا و دستگاه مبنایی ابزارهایی در اختیارمان می‌گذارند که با آن‌ها نشان می‌دهیم کدام مشخصه‌های قطعه، مرجع تolerانس (یعنی نقطه آغاز تolerانس) را به وجود می‌آورند.

لیکن ما به ابزار دیگری هم نیاز داریم که با آن بتوانیم در قطعه فاصله‌های اسمی و اندازه‌ها را بیان کنیم.

آن ابزار بُعد نظری مطلق است. بُعد نظری مطلق را در درون قابی مستطیلی نشان می‌دهند و مدل زاویه‌ای آن را همراه با علامت ° (درجه) و مدل طولی آن را، مانند مقادیر عددی، ساده می‌نویسند. بُعد نظری مطلق مقدار عددی‌ای است که از آن برای آرایش دادن ناحیه‌های تolerانس‌ی نسبت به یکدیگر و نسبت به مبناها استفاده می‌کنیم.

ابعاد نظری مطلق هیچ تolerانس‌ی ندارند و مشمول تolerانس‌های عمومی هم نمی‌شوند. در استاندارد امریکا به این بُعد Basic Dimension یا بُعد پایه می‌گویند.

الزام مواد (Material Requirement)

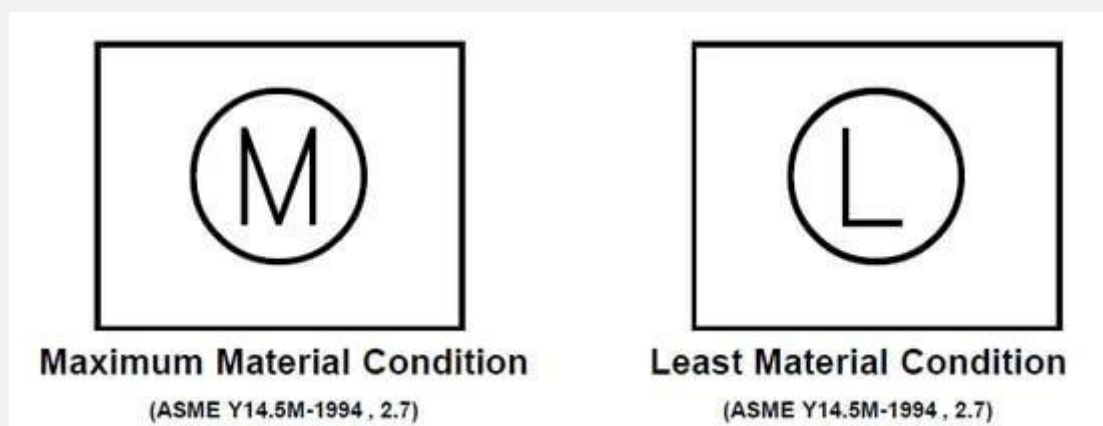

در مشخصه‌های اندازه دار، الزاماتی که برای تضمین کارکرد قطعه ضروری اند در بسیاری مواقع وابسته اند به ترکیبی از اندازه مشخصه‌های منفرد با موقعیت و راستای نسبی آن‌ها.

به بیان دیگر، گاهی میزان مجاز موقعیت یا راستای مشخصه‌ها بستگی به این دارد که قطر قطعه ساخته شده، چقدر از قطر حد بیشینه/کمینه مواد مشخصه دور است.

مواردی از قبیل تضمین هم‌گذاری (Assemble) نرمادگی‌های عبوری، تضمین حداقل ضخامت دیواره‌ها، تضمین تداخل در نرمادگی‌های تداخلی (فشاری)، تضمین پوشش اضافه تراش و مواردی دیگر جزو این کارکردها هستند. مثلاً، قطعه ای را در نظر بگیرید که دو میله دارد که باید با دو سوراخ قطعه ای دیگر به صورت عبوری جفت شوند.

میله‌ها فقط در صورتی با سوراخ‌ها جفت خواهند شد که اندازه و فرمشان درست باشد، در سمت درستی باشند و در فاصله درستی از یکدیگر قرار گرفته باشند.

اما معلوم است که اگر اندازه میله‌ها متمایل به حد پایین تolerانس (یعنی دور از حد بیشینه مواد) باشد، در این صورت، میله‌ها مجازند بیش از پیش از فاصله ایده‌آلشان دور شوند و همچنان با سوراخ‌ها جفت شوند.


به همین شکل، اگر کاملاً با هم موازی باشند، در مقایسه با حالتی که سمت گیری یکسانی ندارند، مجازند از فاصله ایده‌آلشان بازهم دورتر شوند. به این ترتیب، می‌بینیم که در مجموعه مشخصه‌هایی که در هم‌گذاری دخالت دارند، الزام کارکردی ترکیبی از چند الزام هندسی است.

مهندم تعدادی ابزار دارد که با آن‌ها می‌توان این الزام‌های ترکیبی را به کار برد.

الزام بیشینه مواد (Maximum Material Requirement) با علامت M و الزام کمینه مواد (Least Material Requirement) با علامت L جزو این ابزارها هستند.

مزیت این ابزارها در آن است که با استفاده از آن‌ها می‌شود تoleransi ایجاد کرد که امکان بدهد از تoleransi بلااستفاده یک الزام، مثل اندازه، در الزام دیگری، مثل موقعیت، کاملاً همسو با الزام‌های کارکردی، استفاده کرد. انتقال تoleransi از یک الزام به الزام دیگر به این معناست که ساختن قطعه با این تoleransi‌ها ساده‌تر و ارزان‌تر از حالت پیش‌فرض می‌شود. استاندارد امریکا این‌ها را Maximum Material Condition (MMC) و Least Material Condition (LMC) می‌نامد.

تولرانس گذاری قطعات ناصلب یا انعطاف پذیر (Non-Rigid Or Flexible Parts)

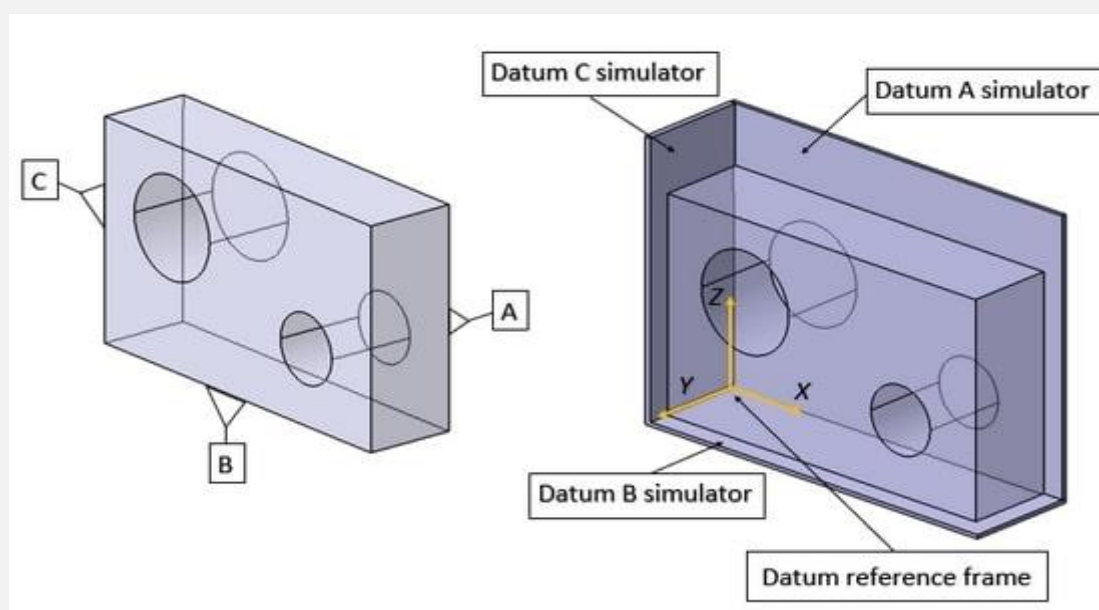

F علامتی است که در ایزو ۱۰۵۷۹ تعریف شده است. با این اصلاح کننده (Modifier) می‌توان قطعه ای را هم در حالت رها (Free State) و هم در حالت مقید (Constrained Condition) تولرانس گذاری کرد. چنانچه ISO 10579-NR در نقشه درج نشده باشد، همه الزامات در وضعیت رهایی قطعه اعمال می‌شوند.

با درج ISO 10579-NR این پیش فرض تغییر می کند، به گونه ای که همه الزامات در حالت مقید معینی اعمال می شوند که باید آن را در نقشه ذکر کرد.

تولرانس اندازه ای (Size Tolerance)

تولرانس حدی ای که به اندازه مشخصه اندازه دار اعمال می شود را تولرانس اندازه ای می نامند.

الزام خط (Line Requirement)

الزامی که بر یک خط یا مجموعه ای از خطوط منفرد روی سطح قطعه اعمال می شود. تولرانس های راستی و گردی نمونه هایی از الزام های خط اند. الزام خط را الزام دوبعدی نیز می گویند.

الزام سطح (Surface Requirement)

الزامی که بر سطح اعمال می شود، نه بر یک یا چند خط. تولرانس های تختی و استوانگی نمونه هایی از الزام های سطح اند. به الزام سطح الزام سه بعدی نیز می گویند.

درجه آزادی (Degree of Freedom)

پارامتری که موقعیت قطعه یا موقعیت و وضعیت ناحیه تولرانسی را توصیف می کند. هر شیئی شش درجه آزادی موقعیتی دارد.

این درجات آزادی مکان شیء را به صورت مختصات دستگاه مختصاتی دکارتی و راستای آن را به صورت دوران های حول سه محور دستگاه مختصاتی توصیف می کنند. علاوه بر این، بعضی ناحیه های تولرانسی درجات

آزادی ذاتی ای دارند که به آن‌ها امکان می‌دهد برای برآزیدن به مشخصه
مهاری تنظیم شوند، مثل قطر میانین ناحیه تکرانسی استوانگی.
درجات آزادی سه گانه انتقالی مکان شیء را به صورت مختصات دستگاه
مختصاتی دکارتی توصیف می‌کنند و درجات آزادی دورانی راستای آن را در
قالب دوران‌های حول سه محور دستگاه مختصاتی.

1) درجه آزادی انتقالی (Translatory Degree Of Freedom)

درجه آزادی ای است که در یکی از جهات X یا Y یا Z اجازه حرکت خطی
می‌دهد. برخلاف درجه آزادی دورانی.

2) درجه آزادی دورانی (Rotatory Degree Of Freedom)

درجه آزادی ای است که اجازه دوران حول محور X یا Y یا Z می‌دهد.
برخلاف درجه آزادی انتقالی.

3) درجه آزادی بی اثر (Redundant Degree Of Freedom)

در ناحیه‌های تکرانسی، درجه آزادی ای است که تغییر مقدار آن تغییری در
ناحیه تکرانسی ایجاد نمی‌کند. به طور مثال، ناحیه تکرانسی استوانه ای دو
درجه آزادی بی اثر دارد: حرکت در امتداد محور ناحیه تکرانسی و دوران حول
آن محور.

4) درجه آزادی اثرگذار (Non-Redundant Degree Of Freedom)

در ناحیه‌های تکرانسی، درجه آزادی ای است که تغییر مقدار آن باعث تغییر
ناحیه تکرانسی می‌شود.

تولانس بی رابطه (Unrelated Tolerance)

تولانسی است که ارجاع به مبنا ندارد. این تولانس‌ها عبارت اند از تولانس‌های فرم (راستی، تختی، گردی، استوانگی، پروفیل سطح، پروفیل خط).

تولانس بارابله (Related Tolerance)

تولانسی است که به مبنا ارجاع می‌کند. این تولانس‌ها عبارت اند از تولانس‌های راستا (توازی، تعامد، زاویه داری، پروفیل سطح، پروفیل خط) و تولانس‌های مکان (موقعیت، هم محوری، تقارن، پروفیل سطح، پروفیل خط)

1) تولانس بارابله ثابت (Related Tolerance Fixed)

تولانسی است که تمام درجات آزادی اثرگذار آن به واسطه ارجاعات به مبناها قفل شده اند. موقعیت، پروفیل سطح و پروفیل خط تولانس‌هایی اند که می‌توانند ناحیه تولانسی ثابت داشته باشند. هم محوری و تقارن همواره تولانس‌های ثابت اند.

2) تولانس بارابله سیار (Related Tolerance Mobile)

تولانسی است که بعضی درجات آزادی اثرگذار آن، و نه تمامی آنها، به واسطه ارجاعات به مبناها قفل شده اند. تولانس‌های راستا تولانس‌های سیارند و تولانس‌های مکان (جز هم محوری و تقارن که همواره ثابت اند) می‌توانند تولانس سیار باشند.

اندازه دونقطه‌ای (Two-Point Size)

اندازه دونقطه‌ای ساده ترین تعریف اندازه و از انواع اندازه‌های موضعی است؛ زیرا از جایی به جای دیگر مشخصه اندازه دار تغییر می‌کند و مستقل از فرم مشخصه اعمال می‌شود.

اندازه دونقطه‌ای عبارت است از فاصله بین دو نقطه متقابل در مشخصه اندازه دار. براساس ایزو ۱-۱۴۴۰۵ تفسیر تیرانس بُعدی به طور پیش فرض بُعد دونقطه‌ای است.

اندازه فراگیر (Global Size)

اندازه فراگیر، برخلاف اندازه موضعی، اندازه‌ای است که می‌توان آن را توصیف کل مشخصه با یک مقدار واحد دانست. مهم‌ترین اندازه‌های فراگیر عبارت اند از اندازه بیشینه محاطی، اندازه کمینه محیطی، اندازه کمترین مربعات.

ثبوت سوراخ، ثبوت میله (Hole Basis, Shaft Basis)

در تیرانس گذاری با شناسه‌های ایزو (ISO 286) دو نظام وجود دارد: ثبوت سوراخ و ثبوت میله.

در صورت استفاده از ثبوت سوراخ، همه سوراخ‌ها با یک شناسه تیرانسی واحد (مثلاً H8) مشخص می‌شوند.

آن‌گاه، با تغییر دادن تیرانس‌های میله، نرمادگی (Fitting) تنظیم می‌شود.

مزیت استفاده از ثبوت سوراخ در این است که شمار میل سنجه‌هایی که باید قادر به تصدیق همه سوراخ‌های دارای الزام پوش باشند محدود می‌شود. در صورت استفاده از ثبوت میله، همه میله‌ها با یک شناسه تکرانسی واحد (مثلاً H8) مشخص می‌شوند.

آن‌گاه، با تغییر دادن تکرانس‌های سوراخ، نرمادگی تنظیم می‌شود. مزیت استفاده از ثبوت میله در این است که می‌توان میله‌ها و پین‌های استاندارد حاضری خرید و استفاده کرد.

الزام پوش (Envelope Requirement)

الزام پوش (با علامت E) شبیه سازی نرمادگی است و برای اطمینان از قابلیت جفت شدن قطعات ساده ای مثل میله‌ها و سوراخ‌ها در نظر گرفته شده است. سطح (در استوانه) یا سطوح (در پهنه) مشخصه ای که الزام پوش بر آن اعمال شده نباید از مرزی با فرم مطلق به قطر/پهنای حد بیشینه مواد اندازه اش تجاوز کند.

*حد بیشینه مواد کوچک‌ترین حد سوراخ/شیار و بزرگ‌ترین حد میله/تیغه است.

مشخصه ساخته شده به مقدار تفاضل اندازه اش از حد بیشینه مواد نقشه مجاز است هرگونه انحراف هندسی ای داشته باشد. ضمناً، اندازه دونقطه‌ای مشخصه ساخته شده باید در حدود اندازه باشد.

لبه‌ها (Edges)

عمده نظام مهندسی متمرکز است بر تفرانس گذاری مشخصه‌ها و اندازه و هندسه آن‌ها. لبه‌ها مثل فرزندان ناتنی اند؛ ولی این بدان معنا نیست که لبه‌ها بی اهمیت اند و ضرورتی ندارد که به آن‌ها تفرانس بدهیم.

تفرانس گذاری لبه‌ها را می‌توان از این وجه ضروری دانست که نشست درست قطعات بر روی هم تضمین شود، طوری که هرکجا قرار است مشخصه‌ها با هم تماس داشته باشند، تماسشان برقرار باشد، بی‌آنکه بر روی لبه‌ها گیر کنند. دلیل دیگری که ممکن است تفرانس گذاری لبه‌ها را ایجاب کند، تسهیل هم‌گذاری (Assemble) قطعات است.

در این مورد، پخ زنی می‌تواند، به طور مثال، کمک کند تا میله ای به درون سوراخی راه یابد. همچنین، ممکن است به دلایل ظاهری لازم باشد که به لبه‌ها تفرانس بدهیم تا جلوه مناسب قطعه و محصول حاصل شود.

همین طور، ممکن است به دلایل ایمنی لازم شود که لبه‌ها را تفرانس گذاری کنید تا از زخمی شدن افراد پیشگیری کرده باشید.

و در نهایت ممکن است برای جلوگیری از افزایش اصطکاک ناشی از بار روی لبه‌ها یا پیشگیری از متوقف شدن قطعات متحرک لازم باشد که به لبه‌ها تفرانس بدهید.

برای تفرانس دادن به لبه چهار روش وجود دارد:

- تفرانس گذاریدر حکم لبه فاقد شکل مشخص، طبق ایزو ۱۳۷۱۵
- تفرانس گذاریپخ، طبق ایزو ۱-۱۲۹
- تفرانس گذاریرخواره خط یا سطح، طبق ایزو ۱۱۰۱
- تفرانس گذاریگذر، طبق ایزو ۲۱۲۰۴

استاندارد ملی آمریکا در تolerانس گذاری هندسی (GD&T) و استانداردهای بین المللی مهندم ایزو (ISO GPS)

استاندارد ASME Y14.5 از استانداردهای ملی آمریکا و متولی آن انجمن مهندسان مکانیک امریکاست.

موضوع این استاندارد تolerانس گذاری نقشه‌های مهندسی است و آخرین ویراست آن به سال ۲۰۰۹ بازمی‌گردد. این استاندارد در محدوده ایالات متحده معتبر و مورد استفاده است.

استانداردهای ملی معدودی از کشورهای دیگر، مثل کانادا، نیز اقتباسی از ASME Y14.5 هستند. آمریکا همواره، بخصوص تا پیش از دهه ۹۰ میلادی، یعنی سال‌های شکل‌گیری نظام مشخصات هندسی محصول در ایزو، مهم‌ترین نقش را در تحول و پیشبرد نظام بعدگذاری و تolerانس گذاری هندسی ایفا می‌کرده است. مرجع دیگری که در تهیه نقشه‌های مهندسی بسیار مورد رجوع است ایزو است.

ایزو در سال ۱۳۲۴ شمسی با مشارکت ۲۵ کشور کار خود را آغاز کرد. امروزه شبکه ای از استانداردهای ملی حدود ۱۷۰ کشور، از جمله خود آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا (مثل آلمان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، سوئد و...) و انگلستان و ژاپن و چین و سایر کشورهای صنعتی، در پیشبرد استانداردهای ایزو مشارکت دارند.

ایزو تا کنون بیش از ۲۰ هزار عنوان استاندارد منتشر کرده که بخش عمده آنها در حوزه فناوری مهندسی است.

سازمان ملی استاندارد ایران از سال ۱۳۳۹ شمسی عضو ایزو است و هم اکنون در تقریباً ۴۷۰ کارگروه فنی در موضوعات مختلف مشارکت دارد. مشخصات هندسی محصول (مهندم) رویکردی است که ایزو از سال ۱۹۹۲ در پیش گرفت.

چنان که گفتیم، بنیان این رویکرد بر همان روش بعدگذاری و تolerانس گذاری هندسی (GD&T) است.

مهندم با داده‌هایی از متخصصان بیش از شصت کشور بسط یافته و در افزون بر صد استاندارد بین المللی مستند گردیده است.

کارگروه فنی ۲۱۳ ایزو عهده دار تدوین و پیشبرد استانداردهای مشخصات هندسی محصول است. سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای فعال این کارگروه است.

اختلاف‌های GD&T و ISO GPS

مسئله تفاوت‌های ایزو و ASME Y14.5 امریکا یکی از موضوعات مطرح در دنیای نقشه‌های مهندسی است.

این دو استاندارد با آنکه روی هم رفته هدف یکسانی را دنبال می‌کنند، از آنجا که از دو فرهنگ مختلف برآمده اند، اختلاف‌های ریز و درشتی با هم دارند که در برخی کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی به سرفصلی جداگانه تبدیل شده و حتی در این مورد کتاب مستقل به تحریر درآمده است.

گزارش میزان اختلافات، بسته به نحوه بررسی و ظرف مقایسه، متفاوت است. در نقشه‌های بسیار ساده، تأثیر اختلاف‌ها به حداقل می‌رسند، ولی هرچه نقشه‌ها پیچیده‌تر می‌شوند، تفاوت‌های دو روش مشخصه دهی بیشتر نمایان می‌شوند.


اختلافات دو استاندارد مهندسی ایزو و امریکا در موارد بسیاری ممکن است منجر به تفسیری متفاوت از یک مشخصه شوند و این برای ساخت قطعات خطرناک است.

برای رفع این مشکل، سازمان بین المللی استانداردسازی ایزو در سال ۲۰۱۱ قانونی وضع کرد موسوم به اصل فراخوانی.

مشخصه قطعه چیست؟

در مهندسی، قطعه از مشخصه‌ها (Features) تشکیل می‌شود. این زیربخش کردن قطعه به مشخصه‌ها تا مرزهای طبیعی بین مشخصه‌ها، یعنی معمولاً تا لبه‌ها، ادامه می‌یابد.

به شکل زیر توجه کنید، در این تصویر قطعه سمت راستی به مشخصه‌های سمت چپ تبدیل شده است.

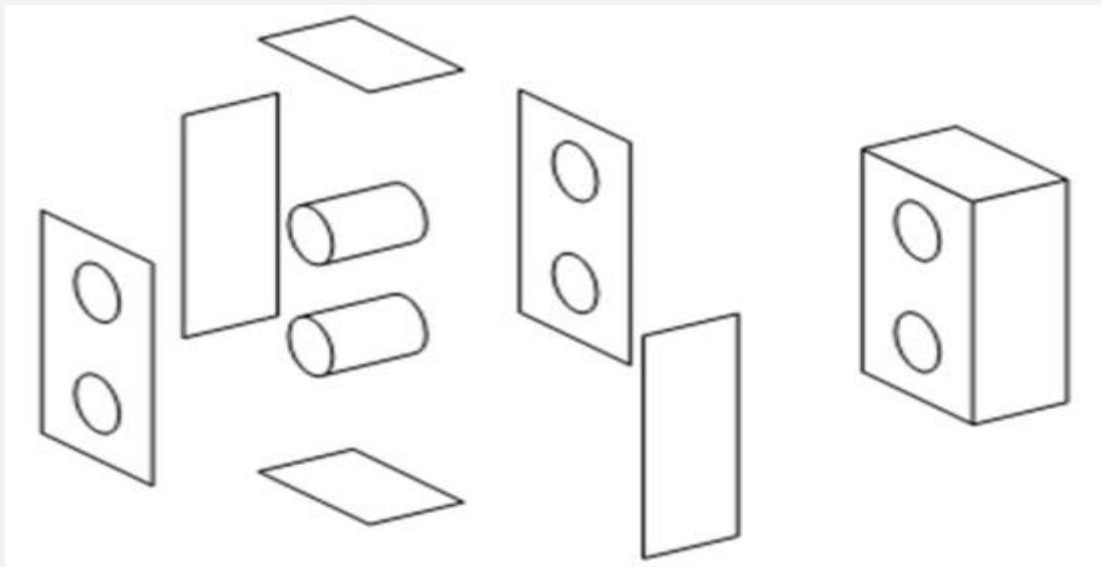

بر اساس ایزو ۱-۱۷۴۵۰، مشخصه یا نقطه است (مثل مرکز کره)، یا خط است (مثل میان خط استوانه)، یا سطح است (مثل سطحی تخت یا ناتخت)، یا حجم (مثل کره).

مشخصه اندازه دار (Feature Of Size)

مشخصه ای است که وجه مشخصه آن بُعد، اندازه آن است. مشخصه‌های اندازه دار عبارت اند از استوانه‌ها (قطرهای درونی و بیرونی)، کره‌ها، پهنه‌ها (زوج‌های صفحات تخت متوازی و متقابل، مثل تیغه‌ها و شیارها)، مخروط‌ها، گوه‌ها.

استوانه‌ها و کره‌ها و پهنه‌ها اندازه‌های خطی دارند (اندازه میلی‌متری) و مخروط‌ها و گوه‌ها اندازه‌های زاویه‌ای (اندازه درجه‌ای).

مشخصه سازنده (Integral Feature)

مشخصه سازنده سطح قطعه یا خطی از سطح قطعه است. مشخصه سازنده را می‌توان مشخصه ای فرض کرد که قابل لمس است.

مشخصه مشتق (Derived Feature)

مشخصه مشتق عبارت است از نقطه مرکزی یا میان خط (Median Line) یا میان سطحی (Median Surface) که از یک یا چند مشخصه سازنده مشتق شده است. مشخصه مشتق ممکن است ایده‌آل، یعنی بدون خطای فرم یا غیر ایده‌آل، یعنی با خطای فرم باشد.

1) مشخصه ایده‌آل (Ideal Feature)

مشخصه ای نظری که خطای فرم ندارد. مثل صفحه مطلقاً تخت و خط مطلقاً راست.

2) مشخصه غیرایده‌آل (Non-Ideal Feature)

مشخصه ای واقعی یا نظری که خطای فرم دارد.

مثل سطح واقعی یک میله یا ابر نقاط آن

تولرانس فرم چیست؟ (Form Tolerance)

تولرانسی است که فقط فرم مشخصه را محدود می‌کند، نه راستا یا مکان آن را. فرم به راستی، تختی، گردی، استوانگی، پروفیل سطح، پروفیل خط دسته بندی می‌شود.

تولرانس راستا چیست؟ (Orientation Tolerance)

تولرانسی است که فرم و راستای مشخصه را محدود می‌کند، ولی مکان آن را نه. راستا به انواع توازی، تعامد، زاویه داری، پروفیل سطح، پروفیل خط دسته بندی می‌شود.

تولرانس مکان چیست؟ (Location Tolerance)

تولرانسی که حد فرم و راستا و مکان مشخصه را تعیین می‌کند. مکان به انواع موقعیت، هم محوری، تقارن، پروفیل سطح، پروفیل خط دسته بندی می‌شود.

تولرانس لنگی دایره ای چیست؟ (Radial Run-Out)

لنگی دایره ای در مشخصه‌های دارای تقارن استوانه ای، تأثیر جمعی چند انحراف هندسی است که در آن، برخلاف لنگی کل، به هر یک از مقاطع به طور مجزا پرداخته می‌شود. می‌توان گفت مقداری است که مشخصه در هر مقطع نسبت به مبنا "می‌لنگد".

از تولرانس لنگی دایره ای معمولاً برای تعیین حد اینگونه انحراف‌ها در قطعات گردان استفاده می‌کنیم.

تولرانس لنگی دایره ای بر دو قسم است.

لنگی دایره ای شعاعی، نوسان شعاعی مشخصه را در هر مقطع مجزا محدود می‌کند و می‌توان آن را گردی نسبت به یک مبنای اسماً هم مرکز معنی کرد. لنگی دایره ای شعاعی اجازه انحراف شعاعی در طول محور را می‌دهد و از این رو می‌توان آن را، برخلاف لنگی کل شعاعی، مثلاً در مشخصه‌های مخروطی نیز به کار برد.

لنگی دایره ای محوری، لنگی مقطع‌های هم مرکز در جهت محور را (یعنی در فاصله‌های شعاعی)، یکی یکی، نسبت به خط مبنا مهار می‌کند. این تفرانس، برخلاف لنگی کل محوری، به مشخصه اجازه می‌دهد بشقابی شکل شود؛ اما تضمین می‌کند که این شکل بشقابی متمرکز و عمود بر مبنا باشد. بنابراین، از لنگی دایره ای محوری می‌توان در سطوح ناتخت استفاده کرد.

تفرانس لنگی کل چیست؟ (Total Run-Out)

لنگی کل در مشخصه‌های دارای تقارن استوانه ای تأثیر جمعی چند انحراف هندسی است که در کل مشخصه به طور یکجا ملاحظه می‌شود. می‌توان گفت مقداری است که مشخصه نسبت به مبنا "می‌لنگد". از تفرانس لنگی کل معمولاً برای تعیین حد اینگونه انحراف‌ها در قطعات گردان استفاده می‌کنیم. تفرانس لنگی کل بر دو قسم است: لنگی کل شعاعی، نوسان شعاعی کل مشخصه را محدود می‌کند و آن را می‌توان استوانگی نسبت به محور مبنای اسماً هم محور معنی کرد. بنابراین، لنگی کل شعاعی را فقط در مشخصه‌های استوانه ای می‌توان به کار برد.

لنگی کل محوری، لنگی کل مشخصه (مثل حالت چرخ‌خوری که آن را شل بسته باشند) را در جهت محوری به طور یکجا مهار می‌کند و همان تعامد است نسبت به خط مبنا. بنابراین، لنگی کل محوری را فقط در سطوح تخت می‌توان به کار برد و همواره تعامد را می‌توان جانشین آن کرد.

مبنای تفرانس گذاری چیست؟ (Datum)

مشخصه ایده‌آلی که به منزله اساس تفرانس گذاری به کار می‌رود. مبنای همیشه یک صفحه تخت یا خط راست یا نقطه است. واژه مبنای (Datum) از نقشه برداری آمده است که در آن مبنای معرف مرجعی است که پیمایش (Measurement) نسبت به آن انجام می‌شود. در مهندسی از مبنای منفرد صحبت می‌شود که از مشخصه‌های مبنای مشتق می‌شوند و از دستگاه‌های مبنایی که مجموعه‌هایی از مبنای هستند که برای ناحیه‌های تفرانسی و تفرانس گذاری قطعه حکم دستگاه مختصاتی دارند.

مشخصه مبنای (Datum Feature)

مشخصه ای واقعی که مبنای از آن مشتق می‌شود.

دستگاه مبنایی (Datum System)

ناحیه تفرانسی یک مشخصه را می‌توان نسبت به مشخصه ای دیگر، از طریق تعیین این مشخصه دیگر در نقش مشخصه مبنای آن ناحیه تفرانسی، قفل کرد.

همین طور، با تعیین چند مشخصه مبنای می‌توان ناحیه تفرانسی را نسبت به دستگاه مبنایی قفل کرد.

این دستگاه مبنایی همچون دستگاه مختصاتی ناحیه‌های تفرانسی عمل می‌کند. هر قطعه ای شش درجه آزادی دارد: انتقال (حرکت خطی) در امتداد محورهای X، Y، Z و دوران حول هر یک از این سه محور.

دستگاه مبنایی در اصل باید این شش درجه آزادی را قفل کند. در حالاتی هم ممکن است یک یا چند درجه آزادی نسبت به ناحیه تیرانسی مشخصه، بی اثر باشند.

دستگاه مبنایی از مبنای درجه یکم و مبنای درجه دوم و در بعضی مواقع، مبنای درجه سوم تشکیل می شود. این اولویت بندی بدان معناست که ابتدا مبنای درجه یکم هر تعداد از درجات آزادی را که بتواند قفل می کند. سپس، از میان درجات آزادی ای که مبنای درجه یکم از قبل قفل نکرده، مبنای درجه دوم هر تعدادی را که بتواند قفل می کند.

در نهایت، از کل درجات آزادی ای که مبناهای درجه یکم یا درجه دوم از قبل قفل نکرده اند، مبنای درجه سوم هر تعداد را که بتواند قفل می کند.

در دستگاه مبنایی، طبق تعریف، مبناهای با هم موازی یا بر هم عمودند؛ به این معنا که مبنای درجه دوم مقید به زاویه اسمی بی خطا نسبت به مبنای درجه یکم است و مبنای درجه سوم مقید به زاویه اسمی بی خطا نسبت به مبنای درجه یکم و مبنای درجه دوم است.

این بدان معناست که ناحیه های تیرانسی در دستگاه مختصاتی قائم الزاویه مطلقاً واقع اند. دستگاه مبنایی درست از لحاظ کارکردی دستگاه مبنایی است که از طریق بررسی چگونگی سوار شدن قطعه در محصول تعریف شده است.

همیشه مشخصه هایی وجود دارند که موقعیت قطعه در محصول را مهار می کنند. دستگاه مبنایی متشکل از سه صفحه متقابلاً عمودبرهم نمونه ای از دستگاه های مبنایی است که هر شش درجه آزادی را قفل می کنند.

اصول مهم درباره تفرانس گذاری اصل فراخوانی در تفرانس گذاری (Invocation Principle)

اصل فراخوانی مقرر می‌کند که اگر یک بخش از نظام مهندم ایزو در نقشه ای به کار رفته باشد، کل نظام مهندم ایزو در آن نقشه اعمال می‌شود. این بدان معناست که تمام قوانین مهندم ایزو، بی‌آنکه لازم باشد در نقشه صراحتاً متذکر شوید، خودبه‌خود اعمال می‌شوند، مگر آنکه صراحتاً در نقشه یا در قرارداد متذکر شده باشید که قوانین استاندارد غیر از مهندم ایزو بر نقشه اعمال می‌شوند.

هدف از اصل فراخوانی آن است که اگر مابین طرفین ذی‌نفع، یعنی مشتری و تأمین‌کننده، اختلافی در پذیرش قطعه وفق مشخصات پیش آمد، قانونی در اختیار باشد تا به آن رجوع کنند.

اصل جامع و مانع بودن نقشه در تفرانس گذاری (Definitive Drawing Principle)

اصل جامع و مانع بودن نقشه مقرر می‌کند که تمامی الزامات را باید در نقشه یا در مدارک مورد ارجاع نقشه یا در قرارداد درج کرد و اینکه نمی‌توان انتظار داشت کسی به الزامی که درج نشده است عمل کند.

این مسئله نوعاً در مواقعی مطرح است که سطوح در نقشه عمود بر یکدیگر به نظر می‌رسند، بی‌آنکه تفرانس تعامدی در کار باشد یا تعدادی سوراخ در

طرفین خط مرکز قطعه متقارن به چشم می‌آیند بی‌آنکه تفرانس تقارنی در کار باشد.

در این موارد، نمی‌توان با این توجیه که از ظاهر نقشه چنین بر می‌آید انتظار داشت که برای تعامد یا تقارن مذکور تفرانس نانوشته ای را مراعات کنند.

اصل مشخصه در تفرانس گذاری (Feature Principle)

اصل مشخصه مقرر می‌کند که قطعه از مشخصه‌هایی با مرزهای طبیعی تشکیل می‌شود و اینکه هر الزام مهندسی بر کل مشخصه مورد اشاره اش و فقط بر همان مشخصه اعمال می‌گردد، مگر آنکه به غیر این تصریح شود. "مرز طبیعی" در بیشتر مواقع لبه است؛ اما در مواردی مابین مشخصه‌ها لبه حقیقی ای وجود ندارد، همچون قطعه ای که از یک یا دو نیم کره به همان قطر در هر دو سر تشکیل شده است.

اصل استقلال در تفرانس گذاری (Independency Principle)

اصل استقلال مقرر می‌کند که هر مشخصه مهندسی را باید مستقل از سایر مشخصات آن اجرا کرد، مگر آنکه به غیر این تصریح شود. مثلاً با علامت‌های ویژه ای مثل M در ایزو ۲۶۹۲ یا CZ براساس ایزو ۱۱۰۱، یا E براساس ایزو ۱-۱۴۴۰۵.

اصل وضعیت مرجع در تolerانس گذاری (Reference Condition Principle)

اصل وضعیت مرجع معرف وضعیتی است که مشخصات مهندسی در آن وضعیت اعمال می‌شوند.

در درجه اول، براساس ایزو ۱، تمامی مشخصات مهندسی، به طور پیش فرض، در 20° سانتی گراد اعمال می‌شوند؛ مگر اینکه در نقشه یا قرارداد دمای مرجع دیگری مشخص شده باشد.

دمای مرجع چیز مهمی است؛ زیرا تقریباً همه انواع مواد با افزایش دما بزرگ‌تر می‌شوند. بدون دمای مرجع، تolerانس اندازه ای بی‌معنا است.

افزون بر این، تمامی الزامات بر قطعات پاکیزه اعمال می‌شوند.

از این رو، برای آنکه قطعه درست تصدیق شود، قبلاً باید از براده و مایعات مخصوص براده برداری و سایر مواد آلوده کننده پاک شده باشد.

اصل قطعه کار صلب در تolerانس گذاری (Rigid Workpiece Principle)

تمامی مشخصات بر وضعیت رهای قطعه اعمال می‌شوند؛ یعنی وضعیتی که قطعه زیر تأثیر نیروهای خارجی، اعم از نیروی جاذبه، نیست. این بدان معناست که اگر قطعه، مثلاً در اثر فشار پیمایش یا به سبب جاذبه جرم خود، تغییر شکل داد، باید جبران چنین تغییر شکلی را اعمال کرد.

اصل مهار کارکردی در تفرانس گذاری (Functional Control Principle)

بنای مهندم بر این تفکر است که کارکرد قطعه فقط به خواص موادی و خواص هندسی اش بستگی دارد. از قطعه همه الزامات لازم را باید خواست و هیچ الزام غیرلازمی نباید خواست.

اگر اینگونه باشد، همه قطعاتی که تمامی مشخصات در آنها به اجرا در آمده اند کار خواهند کرد و همه قطعاتی که تمامی مشخصات در آنها به اجرا در نیامده اند کار نخواهند کرد.

در عمل، غالباً یا الزامات لازمی هستند که در نقشه بیان نشده اند، یا اینکه الزام‌هایی در نقشه وجود دارند که لازم نیستند یا سخت گیری ناموجه اند. طراح خوب طراحی است که بتواند، با الزامات غیرلازم هرچه کمتر، حتی‌المقدور به توصیف کامل همه الزامات لازم قطعه نزدیک شود.

اصل مشخصه دهی عمومی در تفرانس گذاری (General Specification Principle)

اصل مشخصه دهی عمومی مقرر می‌کند که تفرانس‌های عمومی فقط بر خصوصیات عملی می‌شوند که مشخصه اختصاصی نداشته باشند.

مثلاً اگر در نقشه برای اندازه‌ها (Sizes) تفرانس‌های عمومی تعیین شده است، این تفرانس‌های عمومی فقط بر اندازه‌هایی عمل می‌شوند که تفرانس گذاری جداگانه ندارند.

مشخصه اختصاصی ممکن است بسته‌تر یا بازتر از تیرانس عمومی باشد، پس اگر برای اندازه خاصی تیرانس بازتری از تیرانس‌های عمومی اندازه‌ای درج شده باشد، فقط همان تیرانس بازتر است که بر آن اندازه اعمال می‌شود.

استاندارد ایزو ۲۷۶۸ مدرک محبوبی بود که در سال ۲۰۲۱ منسوخ شد و استاندارد ایزو ۲۲۰۸۱ جای آن را گرفت.